



Comune di Nove (VI)

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI APERTI (P.A.U.)
COMUNE DI NOVE (VI)

AMBITO URBANO

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

aggiornato al 28/05/2025

Consulente incaricato:
Arch. Lucia Lancerin

Collaboratori:
Dott. Leris Fantini
Arch. Anna Manea

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Servizi pubblici presenti / Quantità

Asilo nido	☐	_____
Scuola dell'infanzia	☐	_____
Scuola primaria	☐	_____
Scuola secondaria I° grado	☐	_____
Scuola second. II°grado-U	☐	_____
Scuola second. II°grado-C	☐	_____
Scuola second. II°grado-T	☐	_____
Università	☐	_____
Centro formaz. prof.	☐	_____
Uff. pubbl. statale	☐	_____
Uff. pubbl. regionale	☐	_____
Uff. pubbl. provinciale	☐	_____
Uff. pubbl. comunale	☐	_____
Azienda municipalizzata	☐	_____
Luogo di culto	☐	_____
Ufficio postale	☐	_____
Istituto di credito	☐	_____
Poliambulatorio, Terme	☐	_____
Ospedale	☐	_____
Day hospital, Farmacia	☐	_____
AUSL	☐	_____
Casa protetta, R.S.A.	☐	_____
Centro sociale	☐	_____
Centro diurno	☐	_____
Centro sportivo	☐	_____
Centro culturale	☐	_____
Museo, pinacoteca	☐	_____
Teatro, cinema, multisala	☐	_____
Albergo, Hotel, B&B	☐	_____
Rist., pizz., birreria	☐	_____
Esercizio commerciale	☐	_____
Sede associativa	☐	_____
Stabilimenti balneari	☐	_____
Casa vacanze, colonia	☐	_____
Camping, villaggio	☐	_____
Pubblica sicurezza	☐	_____
Sede giudiziaria	☐	_____
Stazione aut.,ferr.	☐	_____
Vari rivolti al pubbl.	☐	_____
Luogo turistico	☒	1
Parco, giard. pubbl.	☒	1
Cimitero	☐	_____
Centro commerc., mercato	☐	_____
Nulla di rilevante	☐	_____

Presenza di utenti

Motori	☒
Sensoriali	☒
Assist. dom.	☒
Bambini	☒
Anziani>85	☒

Traffico pedonale

scarso	☒
medio	☐
sostenuto	☐
intenso	☐

Traffico veicolare

scarso	☒
medio	☐
sostenuto	☐
intenso	☐

Tipo di percorso

Protetto	☐
Porticato	☐
Non protetto	☐
Misto	☐
Strada chiusa	☒

Condizione ambientale

Zona urbanizzata	☐
Molto degradata	☒
Manutenz. insufficiente	☐
Manutenz. sufficiente	☐
Manutenz. buona	☐

Collocazione percorso

Centro storico	☐
Area residenziale	☐
Area artigianale	☐
Area sportiva	☐
Area servizi	☒
Area agricola	☐
Area direzionale	☐

Piano Regolatore Generale

Zona dest. verde pubbl.	☒
Zona dest. edilizia resid.	☐
Zona dest. area artig.	☐
Zona dest. area ind.	☐
Zona dest. area agric.	☐
Zona dest. servizi gen.	☐
Destinazione non prev.	☐

Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato	☒	Inser. semafori	☐
Trasf. senso unico	☐	Inser. attraversamenti	☐
Trasf. doppio senso	☐	Inser. parcheggi	☐
Trasf. pedonale	☐	Inser. perc. ciclabili	☐
Trasf. veicolare	☐	Inser. attrezzature	☐
Trasformato Z.T.L.	☐		

Percorso servito dall'autobus ☐

Percorso attrezzato con pista ciclabile ☐

Percorso oggetto di tutela



Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi dalla consegna del piano



SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione sul questionario
Segnalazione precedente il P.A.U.

● Segnalazione in carico
○ Lavori in corso

Calcolo del peso in funzione della priorità: **3919104**

Priorità suggerita

Tipo di interesse
INTERESSATA DAL P.A.U.

SCHEDA n°
aggiornato al 28/05/2025



Comune di Nove (VI)

SCHEDE TECNICHE

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA



N. Intervento

400

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire un parcheggio riservato posto a spina di pesce rispetto alla sede stradale. L'area di sbarco deve essere almeno larga cm. 150 ed essere opportunamente collegata con il marciapiede posto in prossimità.


Criticità

Assenza di parcheggio riservato posto a spina di pesce.

Foto del rilievo



Esempio

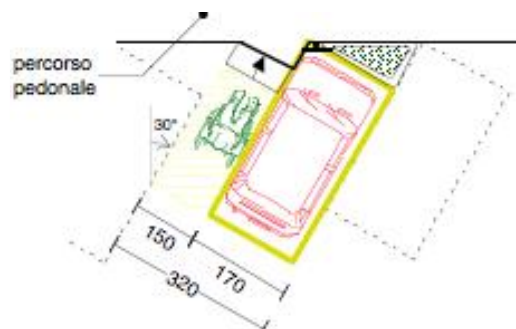

Riferimenti alla normativa nazionale
UNI/CEI EN 17210:2021 punto 8.1.12)

Note integrative:

Si suggerisce di pavimentare con beola

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	2
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 2.732

Materiale suggerito: **Terreno stabilizzato**

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

401

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento** della finitura costituita da battuto di **cemento** scopato (spessore 10 cm), con annegata una rete elettrosaldata (20x20 d. 8 mm.)

Tale intervento deve rendere il piano di calpestio perfettamente complanare, antisdrucchiabile e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Criticità

Presenza di sconnessioni, buche, deformazioni su pavimentazione esistente.

Foto del rilievo



Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4

Legge 104/96 art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	12
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 504

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

402

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il tavolo da più punti.

Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche funzionali richieste lo rendono poco pratico.

La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L'altezza del piano superiore da terra è importante per l'accostamento delle carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a cm. 75 da terra.


Criticità

Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di accostarsi per una persona in carrozzina)

Foto del rilievo



Esempio

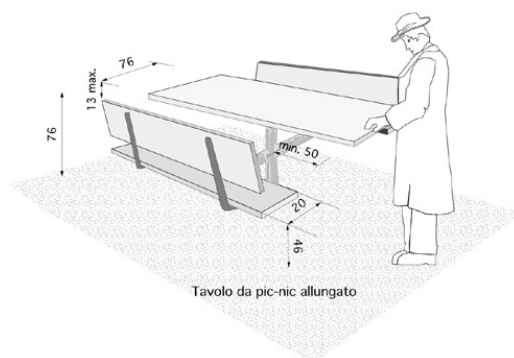

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 9.1.13)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Accanto o in adeguato spazio collegato al percorso, situare area picnic accessibile.

Materiale suggerito: **Legno per esterno**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	2
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 2.420

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

403

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnaletica informativa composta da pannello verticale per lettura "a vista" e pannello inclinato per lettura tattile. Qualora il pannello espositivo sarà del tipo "a bandiera", dovrà essere collocato a un'altezza da terra non inferiore a 210 cm.

Criticità

Assenza di segnaletica informativa

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 6.4.4), 5.3.11), 6.4.4)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Materiale suggerito: **Legno per esterno**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	2
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 1.438

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

404

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Le aree sosta per picnic in cui si voglia permettere l'accensione di fuochi per cucinare devono essere attrezzate con piani cottura.

Le aree in cui sono posizionati i piani cottura devono essere facilmente raggiungibili, collegate alle aree per il picnic o attrezzate con gruppi di panche tavolo. La pavimentazione deve essere adeguata e priva di pendenze.

Il piano di cottura deve avere un'altezza che permetta l'accostamento di una carrozzina e quindi non essere superiore a cm 75/80 da terra. Il piano non deve superare una profondità di cm 40/50; è preferibile che vi siano ai lati dei piani d'appoggio.

L'area dove è collocata l'attrezzatura per la cottura, deve essere facilmente raggiungibile, ed avere un'area utile per l'attività da svolgersi anche su sedia a ruote. Si suggerisce uno spazio pavimentato di almeno cm. 200 x cm. 150 escluse le attrezzature.

Riferimenti alla normativa nazionale

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Materiale suggerito:


Criticità

Assenza di piani di cottura

Foto del rilievo



Esempio

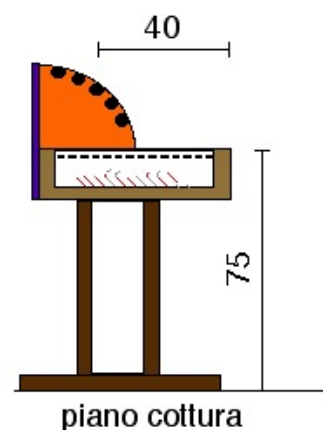

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 800

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

405

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lieve di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindatura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi simili con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

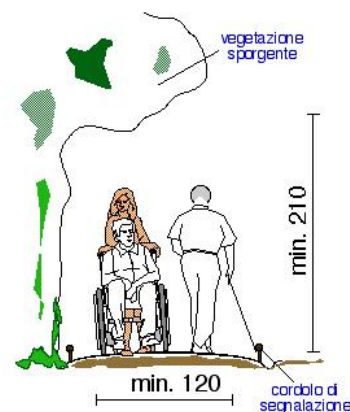

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Terreno stabilizzato**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	20
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 920

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

406

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lieve di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindratura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi simili con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

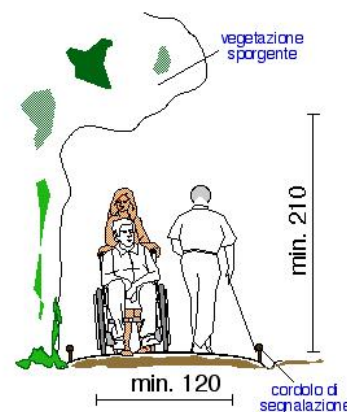

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Terreno stabilizzato**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	30
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 1.380

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

407

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lieve di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindatura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi simili con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

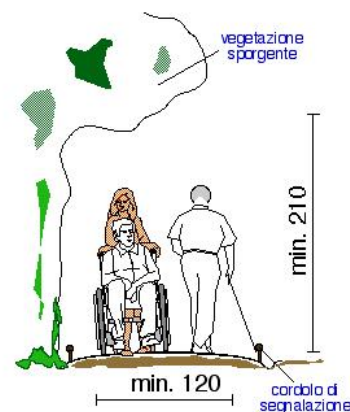

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Terreno stabilizzato**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	30
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 1.380

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

408

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il tavolo da più punti.

Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche funzionali richieste lo rendono poco pratico.

La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L'altezza del piano superiore da terra è importante per l'accostamento delle carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a cm. 75 da terra.


Criticità

Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di accostarsi per una persona in carrozzina)

Foto del rilievo



Esempio

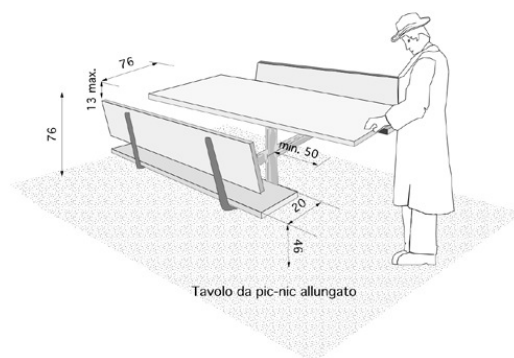

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 9.1.13)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Accanto o in adeguato spazio collegato al percorso, situare area picnic accessibile.

Materiale suggerito: **Legno per esterno**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO

Oggetti **1**

Superficie rampe mq.

Area mq.

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento **€ 1.210**

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

409

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A titolo di esempio:

ALTALENE

Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon contenimento sui quattro lati. Importante è la presenza di un elemento di sostegno centrale posto nella parte anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti. Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere contemporaneamente anche più bambini, e molto comoda anche per bambini con disabilità, è quella che al posto del comune sedile ha un "nido", ossia una specie di cesta abbastanza grande e robusta dentro la quale anche più bambini possono stare seduti o sdraiati.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 6.4.4)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Materiale suggerito:

Criticità

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (altalene)

Foto del rilievo



Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 6.000

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

410

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lieve di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindatura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi simili con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

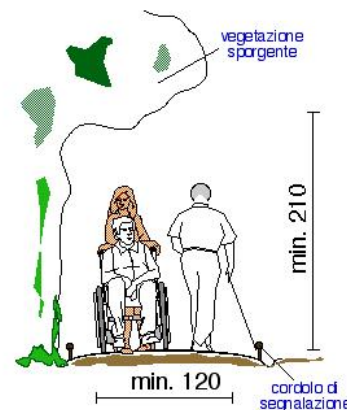

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Terreno stabilizzato**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	60
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 2.760

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

411

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnaletica informativa composta da pannello verticale per lettura "a vista" e pannello inclinato per lettura tattile. Qualora il pannello espositivo sarà del tipo "a bandiera", dovrà essere collocato a un'altezza da terra non inferiore a 210 cm.


Criticità

Assenza di segnaletica informativa

Foto del rilievo



Esempio

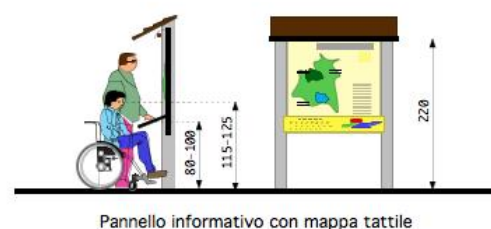

Riferimenti alla normativa nazionale

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 6.4.4), 5.3.11), 6.4.4)
Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Materiale suggerito: **Legno per esterno**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 719

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

412

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

La schermatura è generalmente identificabile con una sorta di paravento, costituito da una sola parete verticale che permette l'osservazione dell'avifauna in situazioni che non arrecano particolare disturbo agli uccelli.

I materiali usati più comunemente possono essere:

- legno e/o metallo per la struttura portante;
- incannucciata e teli pesanti per le superfici verticali.

Dimensioni

- altezza delle superfici verticali, o pannelli, non inferiore a 220 cm ;
- altezza da terra delle feritoie compresa tra 75 e 190 cm , per permettere l'osservazione sia a persone sedute o di piccola statura, come i bambini, sia a persone in posizione eretta;
- per un'altezza di circa 60- 70 cm , potrà essere inserito un telo pesante, facilmente rimovibile, al fine di consentire l'avvicinamento alle feritoie da parte di persone su sedia a ruote, nella parte inferiore della schermatura;
- alcune sedute possono essere realizzate in prossimità della superficie verticale, per permettere di sedersi e osservare, ma collocate in posizione tale da non creare comunque intralcio ed ostacolare la fruizione.

Riferimenti alla normativa nazionale

DM 26/01/2021 (punto 6.4.4)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Materiale suggerito: **Legno per esterno**

Criticità

Schermatura per l'osservazione non fruibile o assente

Foto del rilievo



Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	3
Costo dell'intervento		€ 930

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

413

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lieve di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindatura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi simili con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

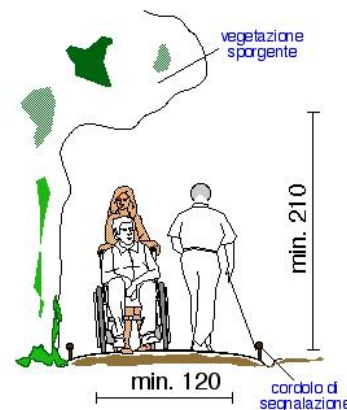

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Terreno stabilizzato**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	70
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 3.220

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

414

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il tavolo da più punti.

Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche funzionali richieste lo rendono poco pratico.

La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L'altezza del piano superiore da terra è importante per l'accostamento delle carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a cm. 75 da terra.


Criticità

Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di accostarsi per una persona in carrozzina)

Foto del rilievo



Esempio

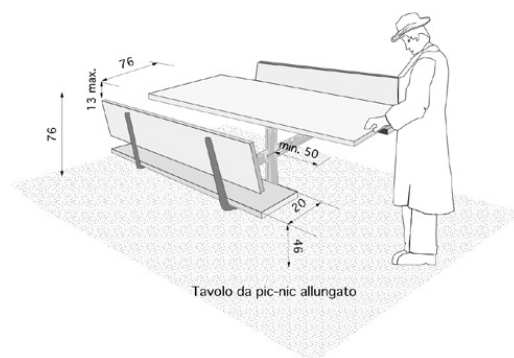

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 9.1.13)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Accanto o in adeguato spazio collegato al percorso, situare area picnic accessibile.

Materiale suggerito: **Legno per esterno**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 1.210

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

415

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico prefabbricato.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc chimica e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un'agevole presa ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore del wc chimico, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche da seduti sulla tazza. Nelle vicinanze, sarà posto il porta carta igienica.

Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva.

L'eventuale specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Riferimenti alla normativa nazionale

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 5.3.9), 12.1)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Materiale suggerito:

Criticità

Assenza di servizio igienico

Foto del rilievo



Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 5.380

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

416

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lieve di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindatura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi simili con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

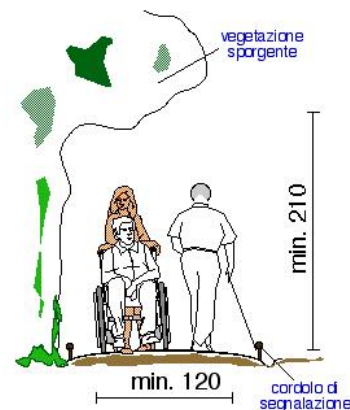

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Terreno stabilizzato**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	40
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 1.840

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

417

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il tavolo da più punti.

Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche funzionali richieste lo rendono poco pratico.

La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L'altezza del piano superiore da terra è importante per l'accostamento delle carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a cm. 75 da terra.


Criticità

Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di accostarsi per una persona in carrozzina)

Foto del rilievo



Esempio

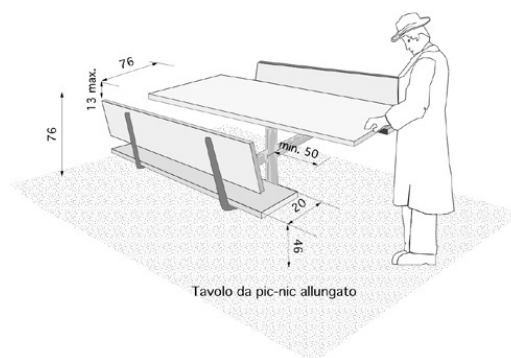

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 9.1.13)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Accanto o in adeguato spazio collegato al percorso, situare area picnic accessibile.

Materiale suggerito: **Legno per esterno**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 1.210

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

418

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 5.3.2), 7.1.4), 7.1.6)

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio

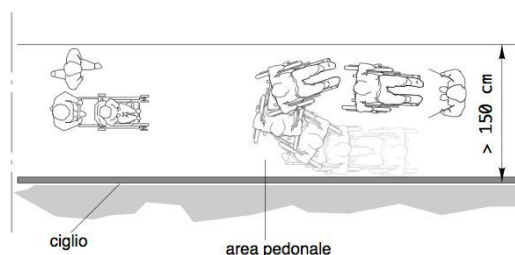

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	294
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 88.200

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

419

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 6.6.11), 10.3)

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**


Criticità

Assenza di corrimano ai lati della scala

Foto del rilievo



Esempio

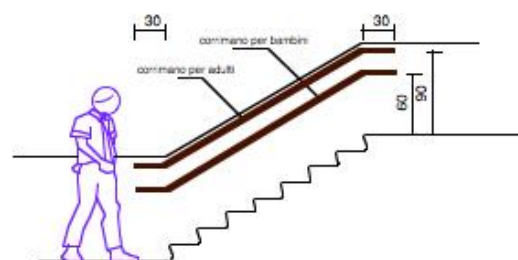

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	34
	Costo dell'intervento	€. 17.000

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

420

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico prefabbricato.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc chimica e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un'agevole presa ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore del wc chimico, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche da seduti sulla tazza. Nelle vicinanze, sarà posto il porta carta igienica.

Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva.

L'eventuale specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Riferimenti alla normativa nazionale

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 5.3.9), 12.1)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Accostare un servizio igienico al chiosco esistente

Materiale suggerito:

Criticità

Assenza di servizio igienico

Foto del rilievo



Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 5.380

Data del sopralluogo: 16/04/2025



N. Intervento

421

PARCO OASI FLUVIALE BRENTA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.

Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione 98/376/Ce.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3

D.P.R. 503/96 art. 10 - 11

D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.

Legge 104/92 art. 28. D.P.R. 151/2012

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 8.1.12)

Note integrative:

Materiale suggerito: **Quadrotti in ghiaino**


Criticità

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Foto del rilievo



Esempio

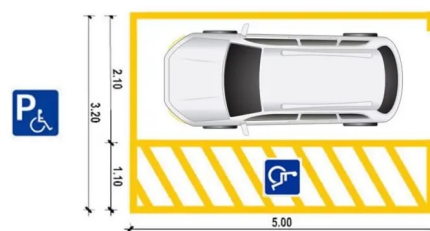

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	2
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 4.430

Data del sopralluogo: 16/04/2025