

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI APERTI (P.A.U.)
COMUNE DI NOVE (VI)

AMBITO URBANO

PARCO GIOCHI CROSARA

aggiornato al 28/05/2025

Consulente incaricato:

Arch. Lucia Lancerin

Collaboratori:

Dott. Leris Fantini Arch. Anna Manea

PARCO GIOCHI CROSARA

Servizi pubblici presenti / Quantità	Presenza	Traffico	Traffico
Asilo nido	di utenti	pedonale	veicolare
Scuola dell'infanzia	Motori		
Scuola primaria	Motori •	scarso	scarso •
Scuola secondaria I° grado	Sensoriali • Assist. dom.	medio 🔾	medio 🔾
Scuola second. II°grado-U		sostenuto O	sostenuto O
Scuola second. II grado C	Bambini •	intenso 🔾	intenso 🔾
Scuola second. II grado C	Anziani>85 ●		
Centro formaz. prof.	Tipo di percorso	Condizione amb	pientale
Uff. pubbl. statale OUff. pubbl. regionale O	Dretette C	Zona urbani	zzata •
	Protetto •	Molto degra	
Uff. pubbl. provinciale	Porticato O	Manutenz, insuffi	
Uff. pubbl. comunale	Non protetto	Manutenz. suffi	
Azienda municipalizzata Luogo di culto	Misto O	Manutenz. b	=
Luogo di cuito ()	Strada chiusa O	Wandtenz. b	dona O
Ufficio postale Istituto di credito			
	Collocazione percorso	Piano Reg	olatore Generale
Poliambulatorio, Terme			
Ospedale O	Centro storico	Zona des	st. verde pubbl. •
Day hospital, Farmacia	Area residenziale •	Zona des	t. edilizia resid. 🔾
AUSL O	Area artigianale	Zona o	lest. area artig. ○
Casa protetta, R.S.A.	Area sportiva O	Zona	dest. area ind.
Centro sociale Centro diurno	Area servizi	Zona d	est. area agric. 🔾
	Area agricola	Zona de	est. servizi gen. 🔾
Centro sportivo	Area direzionale	Destinaz	zione non prev. \bigcirc
Centro culturale			
Centro culturale O Museo, pinacoteca O Teatro, cinema, multisala O Albergo, Hotel, B&B	_		
Teatro, cinema, multisala	l l	Piano Urbano del Traffico)
Albergo, Hotel, B&B			
Rist., pizz., birreria O Esercizio commerciale O	Rimane invariato T		ser. semafori
	Trasf. senso unico		aversamenti (
Sede associativa	Trasf. doppio senso		er. parcheggi
Stabilimenti balneari	Trasf. pedonale		perc. ciclabili 🔘
Casa vacanze, colonia 🔘	Trasf. veicolare		attrezzature 🔾
Camping, villaggio 🔾	Trasformato Z.T.L.	Percorso servito	dall'autobus
Pubblica sicurezza		ercorso attrezzato con p	ista oiolabila
Sede giudiziaria	L L	εισσίου αιμε ζζαι υ συπ μ	ista Ciciabile U
Stazione aut.,ferr.			
Vari rivolti al pubbl.			
Luogo turistico		Percorso oggetto di tute	ala O
Parco, giard. pubbl.		r ercorso oggetto di tutt	jia 📗
Cimitero			
Centro commerc., mercato O	Variabile Lavori	previsti entro i primi 12 m	esi
Nulla di rilevante	temporale	dalla consegna del pia	/ \
Traile di moveme			
SEGNALAZIONE	Segnalazione sul ques	stionario o Segnalaz	ione in carico 👩
DEI CITTADINI	Segnalazione precedente	" -	
	Cogniciazione precedente		avori in corso O
		_	
Calcolo del peso in 90	7200	Tipo di in	
funzione della priorità:		INTERESSAT	A DAL P.A.U.
		SCHEDA n°	
Priorità suggerita		GOLIEDA II	



SCHEDE TECNICHE

PARCO GIOCHI CROSARA



PARCO GIOCHI CROSARA

N. Intervento

430

Descrizione prestazionale dell'intervento

Modifica della struttura esistente al fine di consentire l'accesso da parte di persone con sedia a ruote.


Criticità

Varco con passaggio inferiore a cm 85

Foto del rilievo



Esempio

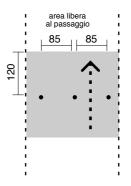

Oggetti 1

Superficie rampe mq.

Area mq.

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento €. 145

Data del sopralluogo: 18/04/2025

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Varco da ampliare anche perché il cancello è quasi sempre chiuso.

Materiale suggerito: Metallo



PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa nazionale UNI/CEI EN 17210:2021 punto 7.1.4), 7,1,5

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Criticità

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo



Esempio



	Oggetti	
OSTI	Superficie rampe mq.	
NI E C	Area mq.	4,5
DELL'INTERVENTO	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 1.260



432

PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di elementi prefabbricati atti a contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale. La collocazione della rastrelliera non deve, in presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE!

Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si suggerisce di proteggere l'area perimetrale della sosta con una pavimentazione tattile.

Riferimenti alla normativa nazionale UNI/CEI EN 17210:2021 punto 7.2), 8.11.2) Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Criticità

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli

Foto del rilievo



Esempio



	Oggetti	3
OSTI	Superficie rampe mq	
NI E C	Area mq	
DELL'INTERVENTO	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 2.400

Data del sopralluogo: 18/04/2025

Materiale suggerito:



433

PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento della stessa o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa nazionale

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 7.1.4), 7,1,5

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Campo polisportivo con pavimentazione molto sconnessa in alcuni punti.

Criticità

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo



Esempio



	Oggetti
SOSTI	Superficie rampe mq.
NI E C ERVEI	Area mq. 468
DELL'INTERVENTO	Lunghezza ml.
	Costo dell'intervento €. 11.700



434

PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindratura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi similari con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Inserire servizio igienico accessibile anche senza sostituire quelli esistenti.


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

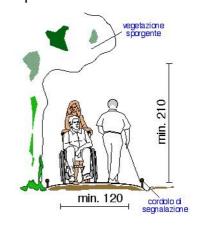

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti Superficie rampe mq. Area mq. Lunghezza ml.	5
	Costo dell'intervento	€. 230



435

PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire attrezzature ludiche che favoriscono il gioco e la relazione da parte di bambini e bambine con disabilità. A titolo di esempio:

ALTALENE

Un gioco pressoché onnipresente nelle aree attrezzate è l'altalena. La versione più semplice, una tavoletta sorretta da due corde, non è molto adatta a soddisfare le necessità di tutti. Qualche miglioramento si può ottenere sostituendo la tavoletta con un sedile a gabbia che offra un buon contenimento sui quattro lati:. Importante è la presenza di un elemento di sostegno centrale posto nella parte anteriore e idoneo ad impedire lo scivolamento in avanti. Una altalena un po' particolare, costruita per sorreggere contemporaneamente anche più bambini, e molto comoda anche per bambini con disabilità, è quella che al posto del comune sedile ha un "nido", ossia una specie di cesta abbastanza grande e robusta dentro la quale anche più bambini possono stare seduti o sdraiati.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 6.4.4)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Materiale suggerito:

Criticità

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (altalene)

Foto del rilievo



Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti Superficie rampe mq. Area mq. Lunghezza ml.	1
	Costo dell'intervento	€. 6.000



PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindratura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi similari con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.

Foto del rilievo

parco/giardino.

Criticità




Assenza di percorso idoneo per il

infrastrutturalmente presente nel

collegamento con/fra oggetti

d'arredo, giochi e quant'altro

Esempio

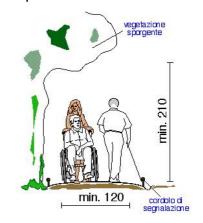

	Oggetti	
OSTI	Superficie rampe mq.	
NI E C	Area mq.	24
DELL'INTERVENTO	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 1.104

Data del sopralluogo: 18/04/2025

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Percorso di collegamento alla fontanella accessibile.

Materiale suggerito: Terreno stabilizzato



437

PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nella progettazione delle attrezzature per il ristoro, in particolare il tavolo pic-nic e le sedute devono essere pensati in modo tale da non creare emarginazione e nel contempo dare la possibilità alla persona con disabilità di potersi avvicinare e utilizzare il tavolo da più punti.

Il tavolo di forma rotonda potrebbe sembrare quello più adatto anche dal punto di vista della prossemica, ma le caratteristiche funzionali richieste lo rendono poco pratico.

La tipologia di tavolo più idonea è dunque quella rettangolare con i lati corti allungati di almeno 50 cm.. L'altezza del piano superiore da terra è importante per l'accostamento delle carrozzine elettroniche, questa non dovrebbe essere inferiore a cm. 75 da terra.

Criticità

Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di accostarsi per una persona in carrozzina)

Foto del rilievo



Esempio



	Oggetti 2
SOSTI	Superficie rampe mq.
NI E O	Area mq.
DELL'INTERVENTO	Lunghezza ml.
DE	
	Costo dell'intervento €. 2.420

Data del sopralluogo: 18/04/2025

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24

UNI/CEI EN 17210:2021 punto 9.1.13)

Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:



PARCO GIOCHI CROSARA

438

N. Intervento

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindratura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi similari con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

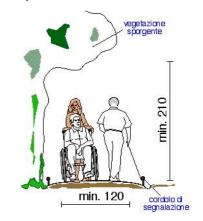





N. Intervento **PARCO GIOCHI CROSARA**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Tracciare il percorso e procedere con lo spianamento del terreno mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro trovante di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità sulla superficie, con successivi reinterro, livellatura delle buche formatesi e compattazione con mezzo meccanico (rullo). Stesura di ghiaia in natura (stabilizzato con inerti vagliati fini) per la formazione di strato superficiale finito, compresa la cilindratura e compattazione con mezzi meccanici. Delimitare il percorso con cordoli o elementi similari con medesima funzione per consentire l'orientamento da parte delle persone non vedenti.

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Percorso di ingresso collegato al cestino.

Materiale suggerito: Terreno stabilizzato


Criticità

Assenza di percorso idoneo per il collegamento con/fra oggetti d'arredo, giochi e quant'altro infrastrutturalmente presente nel parco/giardino.

Foto del rilievo



Esempio

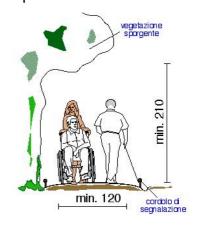





440

PARCO GIOCHI CROSARA

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di panchina da esterni.

Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le sequenti:

- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia ≥10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta). Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta stessa.


Criticità

Assenza di panca per la seduta

Foto del rilievo



Esempio

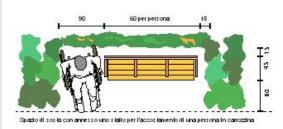

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4 D.P.R. 503/96 art. 9 UNI/CEI EN 17210:2021 punto 5.3.2) Min. Ambiente Dr. 7 febbraio 2023 art.4.1.1

Note integrative:

Oggetti

Superficie rampe mq.

Area mq.

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

•• 800

Data del sopralluogo: 18/04/2025

Materiale suggerito: